



! Vor der Verwendung: Sicherungswert prüfen!
Before use: Check fuse rating!
Avant utilisation : Vérifier le calibre du fusible !

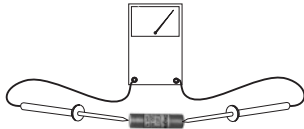

! Vor und nach jeder Messung: Sicherung prüfen!
Before and after each measurement: Check the fuse!
Avant et après chaque mesure : Vérifier le fusible !

Sicherungswechsel
Fuse replacement
Remplacement du fusible

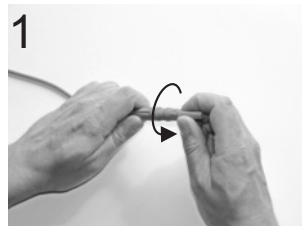

Sicherungsstecker
auseinander schrauben.
Unscrew the fuse holder.

Dévisser le connecteur
porte-fusible.



Vorhandene Sicherung
entnehmen und geprüfte
Sicherung einsetzen.

Take out the fuse and re-
place it with a checked fuse.

Extraire le fusible et le
remplacer par un fusible
préalablement vérifié.



Sicherungsstecker
zusammenschrauben.

Screw the fuse holder
together.

Revisser le connecteur
porte-fusible.

www.multi-contact.com

RZ 091 - index c

Multi-Contact



XSMF-419
XSMS-419

6,3 x 32 mm
min. 1000 V



RZ 091



LISTED
Control Nr.: 95D1
Test Accessories



Max. 1000 V, CAT IV, 8 A

(abhängig von der verwendeten Sicherung
depends on the fuse used
selon le fusible utilisé)

Erklärung der Symbole auf dem Artikel:
Explanation of the symbols on the article:
Explications des symboles sur l'article :



Dokumentation RZ 091 beachten!
Consult technical documentation RZ 091!
Consulter la notice technique RZ 091 !



Nur bei Verwendung UL-approbierter Sicherungen.
Only if used with UL approved fuses.
**Uniquement en cas d'utilisation de fusibles
approuvés UL.**



Im montierten Zustand doppelt isoliert.
Double insulated in assembled condition.
Isolation double à l'état monté.



**Während des Sicherungswechsels muss der
Anschluss spannungsfrei sein!**
Vor und nach jeder Messung: Sicherung prüfen!
**During fuse replacement, be sure that the test
lead is not connected to any voltage source.**
Before and after each measurement: Check the fuse!
**Lors du remplacement du fusible, l'élément
à raccorder doit être hors tension !**
Avant et après chaque mesure : Vérifier le fusible !